


کاربرد روش اجزاء محدود بسط یافته در مدل‌سازی ترک چسبنده

محمدتقی کاظمی (دانشیار)
علیرضا فرقانی (دانشجوی دکتری)
امیرضا خوبی (دانشیار)
دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف


در سال‌های اخیر روش‌های عددی، از جمله روش اجزاء محدود، در تحلیل مسئله‌ی ترک کاربرد روزافزون و چشمگیری یافته است. روش‌های سنتی اجزاء محدود، که مبتنی بر بهکارگیری توابع شکل پیوسته برای مدل‌سازی میدان جابه‌جایی‌اند، با دو مشکل «نیاز به تغییر هندسه‌ی شبکه‌بندي در هنگام گسترش ترک» و «وابستگی نتایج تجزیه و تحلیل به هندسه‌ی شبکه‌بندي» مواجه‌اند. روش‌های نوین اجزاء محدود، از جمله روش اجزاء محدود بسط‌یافته، امکان مدل‌سازی ترک در داخل اجزا را مهیا می‌کند و بدین ترتیب نیازی به تغییر شبکه‌بندي در فرایند گسترش ترک نیست. در این نوشتار از ترکیب روش اجزاء محدود بسط‌یافته و روش کنترل طول ترک برای حل مسئله‌ی گسترش ترک چسبنده در مواد نیمه‌ترد استفاده شده است. نتایج حاصل با نتایج دیگر روش‌ها مقایسه شده و همخوانی مناسب و قابل قبولی مشاهده شد.

مقدمه
ترک از روش کنترل طول ترک استفاده شده است. نتایج حاصل نشان‌گر کارایی روش اجزاء محدود بسط یافته است.

مدل‌سازی ناپیوستگی در روش اجزاء محدود
روش مدل‌سازی ناپیوستگی در داخل اجزاء، در دهه‌ی گذشته به سرعت توسعه یافته و استفاده‌ی گستردگی داشته است.^[۵-۲] استفاده از عنوان «روش اجزاء محدود بسط یافته^(۱) (X-FEM)» برای رویکرد جدیدی که مبتنی بر بهکارگیری توابع شکل خاص برای غنی‌سازی میدان جابه‌جایی است، اخیراً مورد پذیرش اغلب محققین قرار گرفته است.^[۸-۶] در این روش توابع شکل عادی برای تمام گره‌ها در نظر گرفته شده و توابع غنی‌سازی تنها بر گره‌های تحت تأثیر ناپیوستگی اعمال می‌شود. در شکل ۱ چگونگی تأثیر غنی‌سازی به‌کمک یکی از روش‌های اولیه‌ی ارائه شده برای غنی‌سازی در مدل تک‌بعدی نمایش داده شده

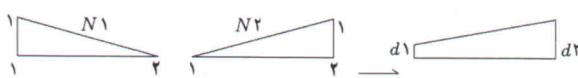

الف) توابع شکل عادی و حوزه جابه‌جایی پیوسته حاصل؛

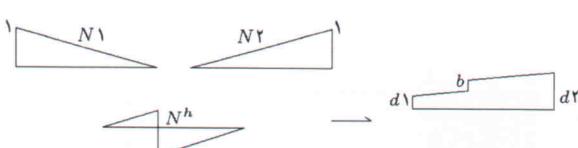

ب) تابع شکل عادی، تابع پیش و حوزه جابه‌جایی ناپیوسته حاصل.

شکل ۱. مقایسه‌ی میدان جابه‌جایی ایجاد شده.

پدیده‌های «شکست» و «گسترش ترک» از مهم‌ترین مسائل مطرح در «mekanik جامدات» است. هم‌زمان با پیشرفت علم مکانیک شکست دریک قرن اخیر، تحقیقات آزمایشگاهی گستردگی نیز در مرور جنبه‌های مختلف شکست انجام گرفته و در حال انجام است. در دهه‌های اخیر مطالعه‌ی عددی شکست و ناپیوستگی نیز به کمک پردازنده‌های قوی و روش‌های عددی نوین، رواج گستردگی پیدا کرده است.^[۵-۱] در مدل‌سازی «گسترش ترک» دو نوع رویکرد متداول است. در رویکرد اول، ترک به صورت کرنش‌پخش شده در کل المان مدل می‌شود. روابط رفتاری غیرکشسانی برای این اجزا به ظاهر پیوسته به‌گونه‌ی تعریف می‌شود که رفتار آنها وجود ناپیوستگی را شبیه‌سازی می‌کند. این متد، روش ترک پخش شده نام‌گذاری شده است.^[۱] در رویکرد دوم، با بهکارگیری توابع شکل خاص در داخل اجزای تحت تأثیر ترک، موجبات مدل‌سازی ناپیوستگی مهیا می‌شود.^[۶-۴] در این رویکرد از توابع شکل موسوم به «تابع غنی‌سازی» برای مدل‌سازی ناپیوستگی علاوه بر توابع شکل عادی استفاده می‌شود. درجات آزادی مجازی نیز که بیان‌کننده‌ی هندسه‌ی ناپیوستگی‌اند، برای گره‌های تحت تأثیر ناپیوستگی در نظر گرفته می‌شود.

روش اجزاء محدود بسط‌یافته، از جمله روش‌های نوین مدل‌سازی ناپیوستگی و ترک است.^[۹-۶] در این نوشتار با استفاده از این روش به مدل‌سازی و حل گسترش ترک چسبنده در مواد نیمه‌ترد پرداخته شده است. بدین منظور نرم‌افزار مورد نیاز برای مدل‌سازی ناپیوستگی نوشته شده و به‌کمک آن مثال‌های متنوعی حل شد. برای تعیین مسیر گسترش

غنى سازی استفاده کرد.

$$\vec{u}(\vec{x}) = \sum_{on I} N_i(x) \vec{d}_i + \sum_{on J} N_j^h(\vec{x}) \vec{b}_j \quad (3)$$

در رابطه‌ی ۳ تابع غنى سازی مربوط به گره j و b_j معرف بردار

پرش مربوط به درجه آزادی غنى سازی j است. d_i بردار جابه‌جایی درجه آزادی عادي گره i است. در فضای دو بعدی بردارهای d_i و b_j هر یک دارای دو مؤلفه‌ی جابه‌جایی متعامدند. در این رابطه I معرف تمام گره‌ها، و J معرف تعداد گره‌های تحت تأثیر ناپیوستگی هستند (گره‌های مشخص شده با دایره در شکل ۲): همچنین x بردار مکان است. نحوه‌ی ساخت تابع غنى سازی مطابق رابطه‌ی ۴ است:

$$N_j^h(x) = N_j(x) G_j(x) \quad (4)$$

ضرب تابع شکل استاندارد (N_j) در تابع شکل خاص مورد نظر (G_j)، موجب ایجاد قید در حوزه عملکردی غنى سازی در محدوده‌ی مورد نظر و رعایت شرایط مرزی جابه‌جایی می‌شود.

تابع غنى سازی پیشنهادی


تابع غنى سازی مورد استفاده برای شبیه‌سازی رفتار ترک باید دارای دو شرط ایجاد ناپیوستگی در محل ترک، و عدم اختلال شرایط مرزی پیوستگی میدان جابه‌جایی بر روی مرزها باشد. با توجه به شرایط یادشده، تابع غنى سازی مورد استفاده در این نوشتار مطابق رابطه‌ی ۵ تعریف می‌شود:

$$G_j(x) = H_j(x) \quad (5)$$

که در آن تابع هویسايد^۳ (H) براساس رابطه ۶ تعریف می‌شود:

$$H_j(x) = \begin{cases} 0 & \text{اگر } x \in \Omega_j^- \\ 1 & \text{اگر } x \notin \Omega_j^- \end{cases} \quad (6)$$

در رابطه‌ی ۵، $(x)_j H$ تابع پرش مربوط به گره j است. Ω_j^- دامنه‌ی محدود به گره j و امتداد ناپیوستگی است. در شکل ۳، دامنه‌ی اعمال تابع پرش رابطه‌ی ۶ برای گره شماره ۲ نمایش داده شده است.

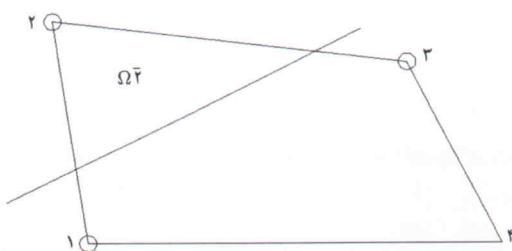

شکل ۳. هندسه‌ی مربوط به تابع غنى سازی پیشنهادی.

است. در شکل ۱ الف، توابع شکل عادي اجزاء محدود که با N_1 و N_2 نمایش داده شده برای تعریف میدان جابه‌جایی پیوسته به کار می‌روند. در شکل ۱ ب علاوه بر توابع شکل فوق از تابع شکل پرش N^h نیز به منظور ایجاد ناپیوستگی در میدان جابه‌جایی در داخل المان استفاده شده است.

در شکل ۱، مدل سازی ناپیوستگی با به کار گیری مستقیم تابع پرش در رابطه‌ی جابه‌جایی (u) انجام شده است. رابطه‌ی ۱ چگونگی استفاده از توابع شکل معمولی و پرش به منظور بیان حوزه‌ی جابه‌جایی را نشان می‌دهد.

$$u = \sum_{on I} N_i d_i + N^h b \quad (1)$$


تابع پرش بدین صورت تعریف می‌شود:

$$N^h = \begin{cases} N_1 - 1 & \text{اگر } x \in \Omega_1 \\ N_1 & \text{اگر } x \notin \Omega_1 \end{cases} \quad (2)$$


در رابطه‌ی ۱، I برابر تعداد گره‌های المان بوده (گره‌های ۱ و ۲ در شکل ۱) و Ω_1 بخشی از محدوده المان است که گره ۱ در آن قرار دارد. در شکل ۱ این محدوده سمت چپ محل ناپیوستگی را شامل می‌شود. در رابطه‌ی ۱، d_i جابه‌جایی‌های مربوط به درجات آزادی عادي المان محدود، و b جابه‌جایی نسبی در محل ناپیوستگی است. اشکال روش به کار گیری مستقیم تابع پرش در رابطه‌ی جابه‌جایی، ایجاد وابستگی بین کرنش در دو طرف ناپیوستگی است. در شکل ۱ ب، شبیه دو طرف ناپیوستگی یکسان است.

در اجزاء محدود دو بعدی، گره تحت تأثیر ناپیوستگی گرهی است که حداقل یک یال منتهی به آن توسط خط ناپیوستگی قطع شده باشد (شکل ۲).

برای تولید تابع غنى سازی در X-FEM از روش اجزاء محدود با پاره سازی وحدت^۴ استفاده می‌شود. براین اساس می‌توان از حاصل ضرب توابع شکل معمولی در تابع دارای خاصیت مورد نظر (مانند خاصیت پرش در میدان جابه‌جایی) به منظور ساخت تابع

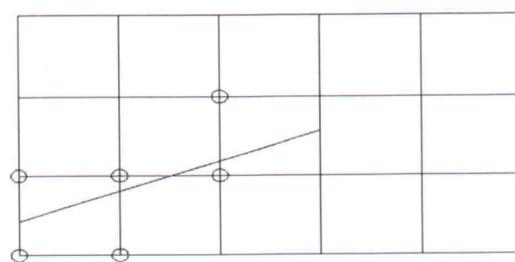

شکل ۲. عبور ترک از داخل اجزا و گره‌های تحت تأثیر ترک (مجموعه گره‌های J).

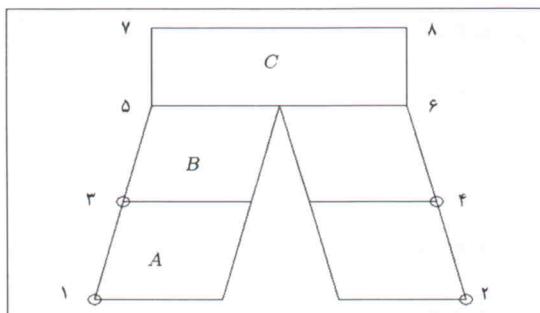

شکل ۶. تغییر شکل نمونه‌ی اجزاء تحت تأثیر عبور ترک. فقط گره‌های مشخص شده با دایره‌ی غنی می‌شوند.

روابط حاکم

میدان جابه‌جایی و تاسور کرنش را برای المان تحت اثر ترک می‌توان چنین نوشت: [۵]

$$u(x) = N(x) d + H(x) N(x) b \quad (7)$$

$$\varepsilon(x) = B(x) d + H(x) B(x) b + (\delta n) N(x) b \quad (8)$$

که در آن‌ها N ماتریس سطحی توابع شکل اجزاء محدود، و B ماتریس مشتقات مکانی توابع شکل المان محدود است. d بردار جابه‌جایی عادی گره‌ی، و b درجهات آزادی غنی‌شده‌ی این گره‌ها هستند. H تابع پرش است. به واسطه‌ی پرش ایجاد شده در میدان جابه‌جایی روی مرز ترک، جمله‌ی نامحدود دلتای دیراک δ در راستای عمود بر مسیر ترک (n) در رابطه‌ی کرنش ظاهر شده است.

با استفاده از حساب تغییرات و با مستقل در نظر گرفتن درجهات آزادی حقیقی و درجهات آزادی غنی‌سازی، دو رابطه‌ی انتگرالی ۹ و ۱۰ حاصل می‌شود:

$$\int_{\text{در محدود}} B^T \sigma d\Omega = \int_{\text{روی مرز خارجی}} N^T t d\Gamma \quad (9)$$


$$\int_{\text{روی جزء متری از ترک}} H B^T \sigma d\Omega + \int_{\text{روی مرز داخلی}} N^T t d\Gamma = 0 \quad (10)$$

که در آن‌ها t بردار نیروی سطحی در مرز، و B عملگر مشتقات توابع شکل است. نمو تاسور کرنش را می‌توان از رابطه‌ی ۱۱ محاسبه کرد:

$$\dot{\sigma} = D\dot{\epsilon} = D(B\dot{a} + H\dot{b}) \quad (11)$$

که در آن، D تاسور رفتار مصالح است و نقطه‌ی بالای بردارها نشانه‌ی مقادیر نموی است. با قراردادن تنش از رابطه‌ی فوق در معادلات انتگرالی ۹ و ۱۰، معادله‌ی تعادل برداری سیستم برای تغییرات در درجهات آزادی حاصل می‌شود:

$$K \begin{Bmatrix} da \\ db \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f^{ext} \\ \circ \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} f_a^{int} \\ f_b^{int} \end{Bmatrix} \quad (12)$$

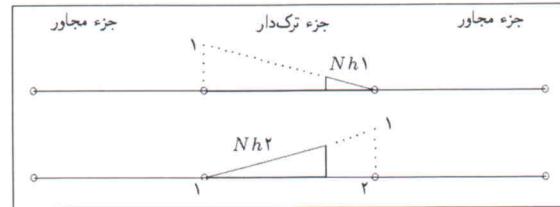

شکل ۴. رفتار توابع پرش در محیط تک بعدی برای گره‌های ۱ و ۲.


نحوه‌ی عملکرد تابع غنی‌سازی پیشنهادی در محیط یک بعدی در شکل ۴ نمایش داده شده است. مشاهده می‌شود که شرایط درگانه‌ی ایجاد پرش در محل ناپیوستگی و عدم تأثیر در مرزها توسط این روش احراز می‌شود.

هندسه‌ی ناپیوستگی


هندسه‌ی مرزهای داخلی در محل ناپیوستگی همانند مرزهای خارجی اجزاء، بستگی به درجه‌ی توابع شکل مورد استفاده دارد. در اینجا با توجه به ۴ گرهی بودن اجزا، وجود دو درجه آزادی غنی‌سازی در هر گره غنی شده، هندسه‌ی مرزهای داخلی المان و درنتیجه مسیر ترک و نیز تغییر مقدار بازشدگی ترک در داخل المان به صورت خطی خواهد بود (شکل ۵).

چنان‌که در شکل ۵ مشاهده می‌شود، تغییر شکل نسبی دو طرف ترک به صورت مستقل در برگیرنده‌ی تمام حالات تغییر شکل متحمل است؛ در نتیجه تابع پیشنهادی ممکن است به عنوان تابع مناسب برای استفاده در غنی‌سازی اجزاء تحت عبور ترک، استفاده شود. در المان شکل ۵ هر ۴ گره تحت تأثیر ترک قرار دارد و در نتیجه هشت درجه آزادی غنی‌سازی ایجاد کننده‌ی تغییر مکان نسبی دو طرف ترک خواهد بود.

در المان‌های واقع در مسیر ترک، تمام گره‌های اطراف ترک تحت تأثیر غنی‌سازی قرار می‌گیرد و در المان انتهای ترک تنها ۲ گره غنی می‌شود. در شکل ۶ در المان A که ترک از آن عبور کرده هر ۴ گره ۱، ۲، ۳ و ۴ غنی شده‌اند. در المان B که در انتهای ترک قرار دارد تنها دو گره ۳ و ۴ غنی‌سازی شده و المان C هیچ گره غنی شده‌ی ندارد.

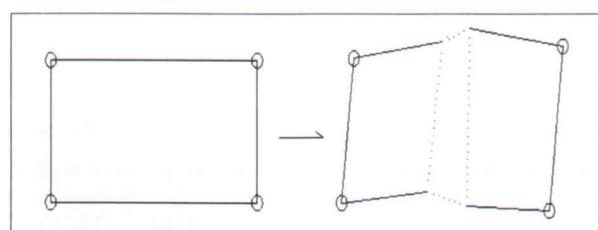

شکل ۵. نحوه‌ی تغییر شکل المان غنی‌سازی شده.

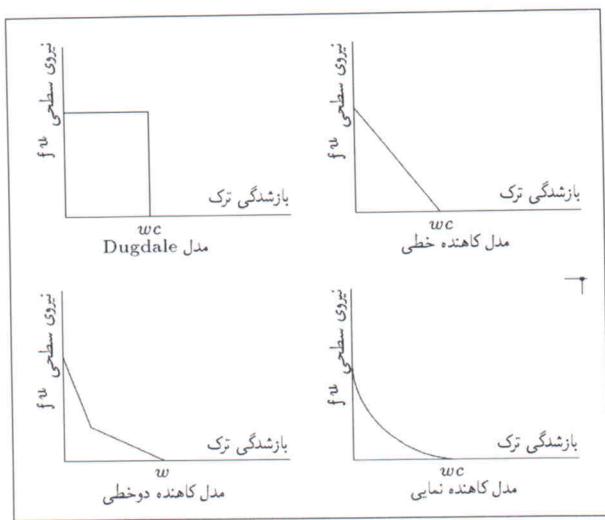

شکل ۷. نمودار رفتاری مدل‌های چسبنده مختلف.

تش غیر محلی نوک ترک با استفاده از حوزه‌ی تنش در نقاط گاوسی^۵ با به کارگیری ضرایب وزنی براساس رابطه‌های ۱۶ و ۱۷ محاسبه می‌شود:

$$\sigma = \sum w_i \sigma_i \quad (16)$$

$$w_i = \frac{1}{(2\pi)^{2/3} l^3} \exp\left(-\frac{r_i^3}{2l^3}\right) \quad (17)$$

در این رابطه‌ها σ تانسور تنش در نقاط گاوسی، w_i ضرایب وزنی، r_i فاصله‌ی نقطه‌ی مورد نظر از نقاط گاوسی و l پارامتر مشخصه‌ی طول بازی با بعد المان است.^[۵]

با رسیدن مقدار تنش کششی اصلی به مقاومت کششی ماده، شرایط گسترش ترک مهیا می‌شود. معیار حداکثر تنش محیطی به عنوان معیار حاکم بر جهت گسترش ترک انتخاب شده است. بدین معنی که با محاسبه‌ی حوزه تansور تنش در نوک ترک، جهت تنش کششی بیشینه محاسبه شده و راستای گسترش ترک، موازی صفحه‌ی تنش کششی بیشینه خواهد بود.

امتیاز بازی روش اجزاء محدود بسط یافته، کارایی این روش به هنگام گسترش ترک است؛ به این ترتیب که برخلاف روش‌های سنتی اجزاء محدود، که گسترش ترک در آنها مستلزم تغییر در هندسه‌ی شبکه‌بندی است، در این روش برای اعمال گسترش ترک کافی است درجات آزادی غنی سازی برای گره‌هایی که تحت اثر ترک قرار می‌گیرند افزوده شود. در شکل ۸ نمونه‌ی از چهار مرحله‌ی گسترش ترک و نحوه اختصاص درجه آزادی غنی سازی به گره‌های تحت تأثیر ترک نمایش داده شده است.

که در آن \mathbf{K} ماتریس سختی است و طبق رابطه‌ی ۱۳ محاسبه می‌شود:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \int \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} d\Omega & \int \mathbf{H} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} d\Omega \\ \int \mathbf{H} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} d\Omega & \int \mathbf{H} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} d\Omega + \int \mathbf{N}^T \mathbf{T} \mathbf{N} d\Gamma \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\mathbf{f}_a^{int} = \int \mathbf{B}^T \boldsymbol{\sigma} d\Omega \quad (14)$$

$$\mathbf{f}_b^{int} = \int \mathbf{H} \mathbf{B}^T \boldsymbol{\sigma} d\Omega + \int \mathbf{N}^T \mathbf{t} d\Gamma \quad (15)$$

از روی تابع رفتاری انتخاب شده برای مدل سازی ترک چسبنده محاسبه شده، و برابر با مشتق نیروی سطحی نسبت به بازشگی ترک خواهد بود. مقادیر \mathbf{f} در معادلات فوق بیان‌گر نیروهای معادل گرهی متناظر درجات آزادی عادی و غنی سازی است.

مدل ترک چسبنده و نحوه گسترش ترک

ترک چسبنده روشی است برای شبیه سازی رفتار غیر خطی مصالح در محدوده‌ی فرایند شکست، و بدین منظور فرض می‌شود نیروهای سطحی چسبنده‌ی متقابل بین لبه‌های ترک اعمال می‌شود. نحوه اعمال این زوج نیروهای دوزنده به گونه‌یی است که در لحظه‌ی گسترش ترک، مساحت زیر نمودار نیروی سطحی - بازشگی ترک که نشانگر انرژی صرف شده برای جدا شدن دو سطح با مساحت واحد است، برابر با انرژی شکست ترک (G_f) خواهد بود. در این روش به جز ترک رفتار بقیه‌ی سیستم ارجاعی فرض می‌شود. مدل‌های مختلف رفتاری نیرو- بازشگی ترک برای مواد مختلف پیشنهاد شده است. نمونه‌هایی از این مدل‌ها در شکل ۷ نمایش داده شده است. چسبنده‌ی بین دو لبه‌ی ترک بر ماتریس سختی و نیروهای معادل گرهی سیستم تأثیرگذار است. در شرایط ترک مود مرکب، پس از نفیکی مقادیر بازشگی و لغزش نسبی، مؤلفه‌های قائم و مماسی نیروهای سطحی محاسبه می‌شود. برای شبیه سازی رفتار مود مرکب ترک چسبنده، در پژوهش‌ها از مدل‌های رفتاری مختلفی استفاده شده است. در حالت کلی، نیروهای سطحی اصطکاکی و نرمال بین دو لبه‌ی ترک، تابع لغزش و همچنین بازشگی دو لبه‌ی ترک خواهد بود.^[۵]

در مثال‌های حل شده در این نوشتار، از اثر اصطکاکی دو لبه‌ی ترک، به منظور ساده سازی، صرف نظر شده و بهیان دیگر، مؤلفه‌های مماسی نیروهای متبادل بین دو لبه‌ی ترک برابر صفر در نظر گرفته شده است. این فرض برای مواد نیمه‌ترد، در حالتی که مود اول حاکم است مناسب خواهد بود.

در این پژوهش از معیار رانکین برای کنترل شرایط و نیز گسترش ترک استفاده شده است. در این روش از بیشترین مقدار تنش حداکثر غیر محلی^۶ کششی به منظور کنترل شرط گسترش ترک استفاده می‌شود.


و با مدل‌سازی چسبیندگی، بهکمک فزهایی با رفتار غیر خطی و با استفاده از روش کنترل طول ترک حل شده است. با توجه به استفاده از مقادیر طول و نیروی بدون بعد، مقادیر و ابعاد این مثال نیز همخوان با مقادیر مثال مذبور انتخاب شده است. طول تیر برابر با ۷۵۰۰ میلی‌متر و عمق آن ۱۸۷۵ میلی‌متر فرض شده است. ضریب کشسانی برابر با $E = 100 \text{ GPa}$ و ضریب پواسن $\nu = 0.3$ انتخاب شده است. مقاومت کششی برابر $f_t = 87.5 \text{ MPa}$ و مدل کاهنده خطی برای شبیه‌سازی رفتار چسبیندگی در نظر گرفته شده است. این مسئله برای مقادیر مختلف بازشدگی بحرانی حل شده است.

در شکل ۱۱، هندسه‌ی تغییر شکل یافته‌ی تیر بر اثر گسترش ترک به میزان ۸ المان نمایش داده شده است. بازشدگی بحرانی برابر با $w_c = 23 \text{ mm}$ فرض شده و نقطه‌ی متناظر با گسترش ترک در هر المان، به ترتیب، در شکل ۱۲ مشخص شده است.


برای مقایسه‌ی نتایج حل برنامه با نتایج ثبت شده در مرجع ۱۱، مسیر تعادل برای مقدار بازشدگی بحرانی $w_c = 23 \text{ mm}$ به صورت مقایسه‌یی در شکل ۱۲ ترسیم شده است. این نمودار براساس مقادیر بدون بعد نیرو و تغییر مکان براساس روابط ۱۸ و ۱۹ رسم شده است:

$$P = \frac{F}{f_t b^{\bar{x}}} \quad (18)$$


$$\delta = \frac{u}{b} \cdot 10^4 \quad (19)$$

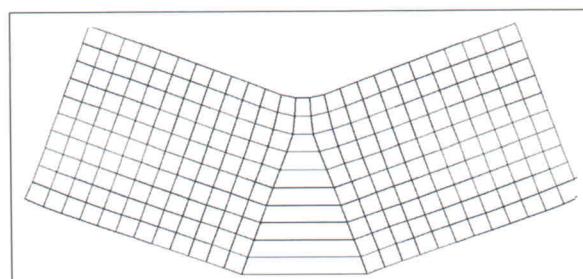


شکل ۱۱. هندسه‌ی تغییر شکل یافته‌ی تیر (تغییر شکل به صورت اغراق‌آمیز رسم شده است).

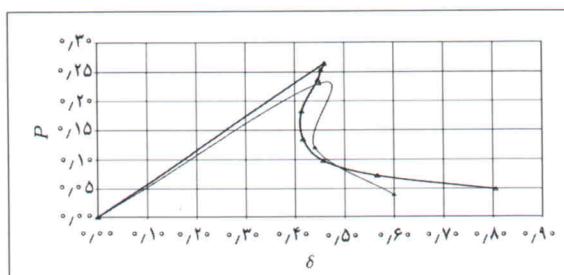

شکل ۱۲. نمودار نتایج تحلیل حاضر (خط ضخیم‌تر) در مقایسه با نتیجه موجود (خط نازک‌تر) [۱۱].

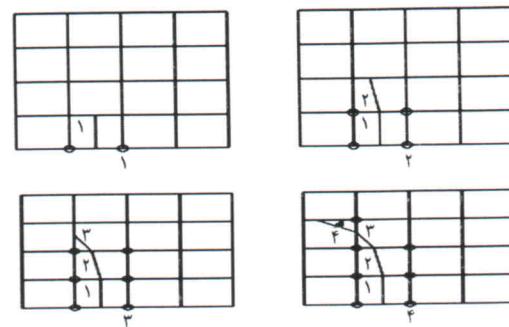

شکل ۸. مراحل گسترش ترک و گره‌های غنی شده در هر مرحله.

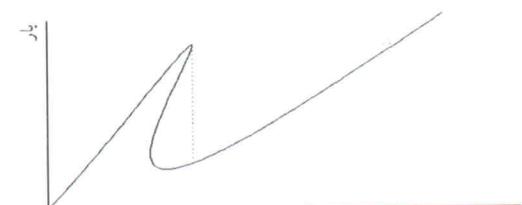

شکل ۹. عدم توانایی روش‌های کنترل بار و کنترل جابه‌جایی در پی‌گیری مسیر تعادل در حالت پرش به عقب.


پرش به عقب^۶

حالت «پرش به عقب» از شرایطی است که در تجزیه و تحلیل شکست، بهویژه برای مواد ترد، ممکن است اتفاق افند (شکل ۹). روش‌های کنترل نیرو و کنترل جابه‌جایی قابلیت مدل‌سازی حالت پرش به عقب را ندارند. از جمله راهکارهای ارائه شده برای حل این مسئله روش کنترل طول ترک است. [۱۱] در این روش، از طول ترک که در فرایند تحلیل همواره فراینده است، به عنوان پارامتر کنترل محاسبات استفاده می‌شود.


مثال گسترش ترک در مود اول

در این مثال تیر همراه با ترک در میانه، به سیله‌ی برنامه‌ی نوشته شده مدل‌سازی شده است. هندسه و مقادیر این مثال از منابع موجود استخراج شده است. [۱۱] شکل ۱۰ نشان‌دهنده هندسه‌ی شبکه‌بندی این تیر است.


در مرجع [۱۱] این مسئله بهکمک روش‌های عادی المان محدود

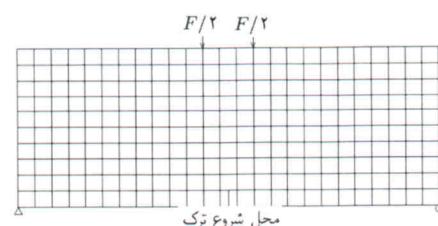

شکل ۱۰. شبکه‌بندی تیر با شکاف اولیه تحت بارگذاری مود اول.

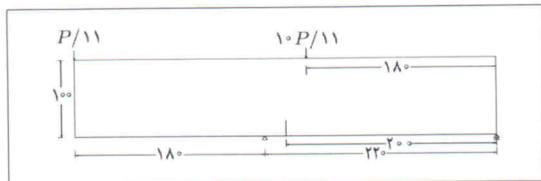

شکل ۱۴. هندسه‌ی مثال دوم.

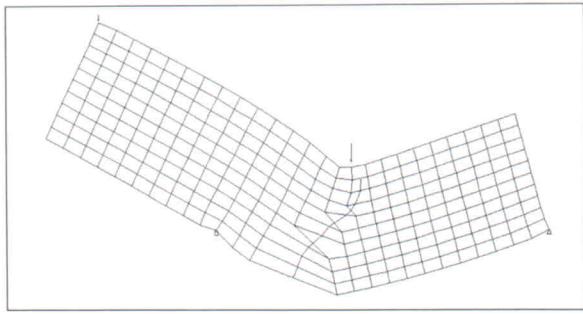


شکل ۱۵. مسیر گسترش ترک در مود مرکب و هندسه‌ی تغییر شکل یافته اغراق آمیز.

با بازشدنگی بحرانی برابر $w_c = 0.05\text{cm}$ استفاده شده است. در این مسئله از اصطکاک دو لبه‌ی ترک صرف نظر شده است.
در مسائل مود مرکب، جهت گسترش ترک از پیش معین نیست و مسیر ترک در طی گام‌های حل، توسط برنامه مشخص می‌شود. در شکل ۱۵، مسیر گسترش ترک و هندسه‌ی تغییر شکل حاصل از برنامه‌ی حاضر نمایش داده است. نتیجه‌ی حاصله مشابه نتیجه‌ی موجود قبلی است و در هردوی تحلیل‌ها مسیر ترک به سمت محل بار واردگراییش پیدا کرده است.

نتیجه‌گیری

روش‌های مبتنی بر مدل‌سازی نایپوستگی در داخل اجزا، قدرت و انعطاف‌پذیری زیادی برای مدل‌سازی مسائلی همراه با نایپوستگی، مانند ترک، دارند. به‌کمک روش اجزاء محدود بسط‌یافته، بدون تغییر در هندسه‌ی شبکه‌بندی سیستم می‌توان به تحلیل گسترش ترک چسبنده پرداخت. مقاسه‌ی نتایج این روش با حل‌های معمولی اجزاء محدود و همچنین با شهود آزمایشگاهی، نشان‌گر دقت و توانایی این روش در مدل‌سازی گسترش ترک چسبنده است. نرم‌افزار تهیه شده با بهکارگیری روش اجزاء محدود بسط‌یافته و نیز با استفاده از روش کنتربول طول ترک، از قابلیت مدل‌سازی گسترش ترک چسبنده با مدل‌های رفتاری مختلف و پرضیح از تکیه‌گاه سمت راست برابر 20 cm است. فاصله شکاف اولیه از تکیه‌گاه سمت راست برابر 20 cm است. ضریب کشسانی برابر با $E = 35 \text{ GPa}$ و ضریب پواسن برابر $\nu = 0.2$ است. مقاومت کششی معادل $f_t = 3 \text{ MPa}$ انتخاب شده و از مدل نرم‌شونده خطی برای شبیه‌سازی رفتار ترک چسبنده

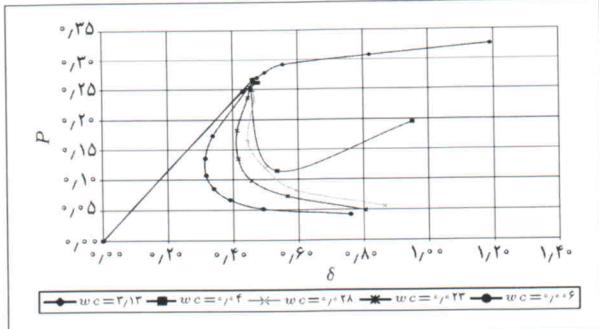

شکل ۱۶. نمودارهای نیرو - جایه‌جایی برای مقادیر مختلف بازشدنگی بحرانی.

که در آنها، F بار وارد، b عمق تیر و u جایه‌جایی در محل بارهای وارد است.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، نتایج تحلیل برنامه‌ی حاضر به نتایج قبلی نزدیک است و این مسئله نشان‌گر دقت مناسب این برنامه است. در شکل ۱۳ مسیر تعادل سیستم به‌ازای مقادیر مختلف بازشدنگی بحرانی ترسیم شده است. با توجه به شکل ۱۳ موارد زیر قابل استنتاج است:

- حالت پرش به عقب در مواردی که انرژی شکست و درنتیجه بازشدنگی بحرانی کوچکتر است، شدیدتر است. کم‌بودن مقدار انرژی شکست با فرض یکسان بودن مقاومت کششی، نمایان‌گر کم‌بودن تأثیر رفتار چسبنده در کل سازه خواهد بود و رفتاری مشابه گسترش ترک براساس نظریه‌ی مکانیک شکست کشسان خطی^۷، LEFM، حاصل خواهد شد.

- در مواردی که مقدار انرژی شکست بزرگ‌تر باشد، با فرض یکسان بودن مقاومت کششی، رفتار خمیری-کشسانی مشاهده می‌شود. در این حالات ناپایداری و حالت پرش به عقب اتفاق نمی‌افتد.

- در حالتهای بین دو مورد یادشده که در واقعگذار از LEFM به رفتار خمیری-کشسانی است، همراه با افزایش انرژی شکست، رفتار پایدارتری حاصل خواهد شد.

مثال گسترش ترک در مود مرکب

به‌منظور محک صحت تعیین جهت گسترش ترک به‌وسیله‌ی این برنامه، مثالی از گسترش ترک مود مرکب که در آن ترکیبی از کشش و برش در ناحیه‌ی ترک وجود دارد، انتخاب و مطرح می‌کنیم.^[۸] هندسه و ابعاد مسئله در شکل ۱۴ نمایش داده شده است (ابعاد بر حسب سانتی‌متر است). فاصله شکاف اولیه از تکیه‌گاه سمت راست برابر 20 cm است. ضریب کشسانی برابر با $E = 35 \text{ GPa}$ و ضریب پواسن برابر $\nu = 0.2$ است. مقاومت کششی معادل $f_t = 3 \text{ MPa}$ انتخاب شده و از مدل نرم‌شونده خطی برای شبیه‌سازی رفتار ترک چسبنده

پابنوه

1. The Extended Finite Element Method (X-FEM)
2. partition of unity finite element method
3. heaviside
4. non-local stress
5. Gaussian points
6. snap-back
7. Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM)

منابع

1. Bazant, Z.P. and Planas, J. "Fracture and size effect in concrete and other quasibrittle materials", *CRC Press*, (1997).
2. Oliver, J. "Continuum modeling of strong discontinuities in solid mechanics using damage models", *Computational Mechanics*; **17**, pp. 49-61 (1995).
3. Armero, F. and Garikipati, K. "Analysis of strong-discontinuities in inelastic solids with applications to the finite element simulation of strain localization problems." *Proceedings of Engineering Mechanics*; **1**, pp. 56-59 (1996).
4. Belytschko, T. and Black, T. "Elastic crack growth in finite elements with minimal remeshing.", *International Journal for Numerical Methods in Engineering*; **45**(5), pp. 601- 620 (1999).
5. Wells, G.N. and Sluys, L.J. "A new method for modeling cohesive cracks using finite elements", *Int. J. Numer. Meth. Engng*; **50**, pp. 2667-2682 (2001).
6. Sukumar, N. Moes, N. Moran, B. and Belytschko, T. "Extended finite element method for three-dimensional crack modeling", *Int. J. Numer. Meth. Engng*; **48**, pp. 1549-1570 (2000).
7. Chopp, D.L. and Sukumar, N. "Fatigue crack propagation of multiple coplanar cracks with the coupled extended finite element/fast marching method", *International Journal of Engineering Science*, **41**, pp.845-869 (2003).
8. Moes, N. and Belytschko, T. "Extended finite element method for cohesive crack growth", *Engineering Fracture Mechanics*, **69**, pp. 85-833 (2002).
9. Melenk, J. M. and Babuska, I. "The partition of unity finite element method: basic theory and applications", *Seminar fur Angewandte Mathematik Eidgenossische Technische Hochschule CH80-92 Zurich, Switzerland , Research Report No.96-0* (1996).
10. Carpinteri, A. "Post-peak and post-bifurcation analysis of cohesive crack propagation", *Engng. Frac. Mech.* **32**(2), pp. 265-278 (1989).
11. Carpinteri, A. and Colombo, G. "Numerical analysis of catastrophic softening behavior (snap-back instability)", *Computers and Structures*, **31**(4), pp. 607-636 (1989).

